

# ビクトリーランサー 修理

平成 28 年 3 月 9 日

ドクター：岩田



## 1 症状・診察

前頭部開閉できない



## 2 診察、分解

(イ) 右側開閉部ストッパー止め部品破損



(ロ) ストッパーを動かす連結作動部品紛失



# ビクトリーランサー 修理

平成 28 年 3 月 9 日

ドクター：岩田

## 3 治療、修理

(イ) プラ板厚 1.5 mm 長さ 13 巾 5.4 mm をビス 2 本 太さ 1.5 長さ 7 mm で接着剤止



(ロ) 紛失部品をプラ板厚 0.8 長さ 24 巾 4 mm 接着剤止



(ハ) 電池 BOX のヒューズ 1A 交換

## 4 組立

各回転可動部にシリコンスプレー使用

## 5 コメント

(イ) 別人形が無いのでセンサー作動状態判らず

(ロ) ストッパー止め部品が厚い為、開閉部の動き重く少し隙間有り

