

トミカ・メーカー 修理

平成 28 年 3 月 9 日
ドクター：岩田



- 1 症状
サイドリフト台外れる
- 2 診察
(イ) リフト下の押し上げ部と台座の止め内部が湾曲の為外れる

(ロ) リフト下部の可動軸破損 2 つ折れ
- 3 治療、修理
(イ) 先端内部にスプリングバネ太さ 4.6 mm長さ 25 mm入れる



(ロ) 破損軸両面に 9 mm穴で太さ 9 mm長さ 13 mm銅線入れ接着剤止め



トミカ・メーカー 修理

平成 28 年 3 月 9 日

ドクター：岩田

4 組立、完了

車内移動レーン？中柱の所で停まるので柱アングルを削る、ヤスリ、ペーパー、グリス 使用で円滑 Ok

回復度 100%

